詰め替えインク　取扱説明書
HP（ヒューレットパッカード）

HP940ブラック　／　HP940XLブラック
HP940シアン　／　HP940XLシアン
HP940マゼンタ　／　HP940XLマゼンタ

※このシリーズに当店以外のインクを使用されますと、カートリッジ内に空気が入り印刷してもインクが出ず安全に使用できません。ご注意下さい。

詰め替え前の注意

＜詰め替え前の注意＞
1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使い下さい。汎用、互換、再生インクへの詰め替えは出来ません。
2.詰替え作業は新聞紙などを敷いて、その上で行って下さい。
3.詰替え作業時のインク汚れ防止のため、ポリ手袋を必ず着用し、ティッシュペーパーなどを予めご用意下さい。
4.万全良好な詰め替えのため、詰め替えは必ずインクが切れてから短期間内に行って下さい。インク切れ後長期間使用しなかったカートリッジは、残ったインクが乾燥してカートリッジ内のスポンジの劣化やプリントヘッドの目詰まりを起こしており、詰め替え使用できません。
5.カートリッジは、印字がかすれやすくなったら、随時新しい純正品に交換してください。内部にスポンジが入っていないため、同じカートリッジへの詰め替えは４～５回可能です（使用環境により変動します）。高品質や長期保存目的の印刷にも、純正品が適しているため**純正インクの予備を一式ご用意下さい。**もし、印字の不調が起きた場合にも新品の純正品を使用することで解消されるケースがほとんどです。

＜保管の注意＞
1.残ったインクは、カラーキャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管して下さい。
2.インクは開封後、１年以内にご使用下さい。未開封のインクは２年間保存可能です。
3お子様の手の届かないところに保管下さい。

＜安全上の注意＞
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに医師の診断を受て下さい。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医診断を受けて下さい。

＜その他注意事項＞
1.本製品は当店オリジナルインクを使用しております。当店以外のインクで使用された場合には、サポート対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.製品仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.記載されている会社名・商品名は、その会社の商標または登録商標です。本商品はそれらの会社及び商品とは関わりありません。

1. インクボトルを開栓する

付属の赤いキャップピン（※）を、インクボトルの先端へ真っ直ぐ、できるだけゆっくりと差し込んで開栓します。
詰め替え後に残ったインクは、インクボトル付属のカラーキャップで栓をして保管します。

※…内部の針に、十分ご注意くださいませ。

2．ラベルをはがす

カートリッジの底部を外すために、接合部分のラベルをはがします。

インク注入後再度ラベルを貼りますのではがすのは上記写真の様に接合部分だけです。

3．底部をはずす

接合部分を取る。写真のように接合部分を持って少し力を入れて引っ張ると簡単に外せます。

4．注入口を確認する

インク出口と反対側が注入口です。この部分に栓がありますので、この栓を取り出します。

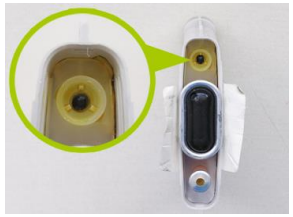

5．注入口を開ける

ドリルの先を栓に回しながら差し込み、更に回すと栓を突き刺した状態になりますので、引っ張ると栓が取れます。**作業する際はインクが飛び散らないようにティッシュなどをドリルの周りに巻いてから作業を行ってください。**

6．インクを注入する

穴からノズルをきちんと差し込みます。インクボトルの腹を指で**ゆっくりと２秒開押してから５秒開放す**という作業を繰り返してインクを注入します。**横からインクが漏れる場合がありますので、ノズルはしっかり差し込み、ボトルの先にティッシュを巻いて作業されることをお勧めします。**

※ゆっくり注入するのは中の空気を抜きながら入れるためです。空気が入るとインクが出ないなどのトラブルの原因になります。

ボトルを圧縮してもインクが入らなくなるか、またはインクボトルから指を放しても気泡が上がってこなくなりましたら注入を止めます。

7．注入口にゴム栓をする

付属の栓をしっかりと注入口にします。栓がゆるいと、インク漏れの原因になります。

8．底部とラベルを戻す

栓をしましたら、先ほどはずしたカートリッジ底部を装着します。

差し込んで押すとカチッと音がして接合できます。**必ず、カチッと音が出る状態まで差し込んでください。**外れるとトラブルの原因になります。

先にはがしたラベルを再度**しっかりと接着してください。**ラベルの接着部分が弱くなったらセロテープなどで補強してください。**この部分がプリンタ内で外れると修理依頼が必要になります。外れないようにしっかりと接合させてください。**

9．プリンタにセットする

カートリッジをホルダーから取り外し、プリンタに再セットします。**ヘッドクリーニングとテスト印刷を行い**正常に印刷できましたらOKです。

10．インクを保管する

使用後のインクボトルは付属のカラーキャップでフタをして保管します。
開封後１年間使用可能です。

・注入インク量の詳細は裏ページ

有限会社エコッテ　TEL 045-683-1285　平日9-18時
〒231-0062　神奈川県横浜市中区桜木町3-11　北川商事ビル501
2011/08

詰め替え回数
印刷頻度あるいは時間経過に伴い、カートリッジが劣化してくる場合がございます。これらカートリッジの状態により、詰め替え回数も数回～10回以上と変化する場合がございますので、ご了承ください。

ヘッドの消耗
ヘッド（印字を行う部分）も長期間の放置などにより、乾燥したインクなどで目詰まりを起こす場合がございます。ヘッドは消耗品で、メーカーでは製造から2年の保証をしております。メーカーのホームページから新しいヘッドを購入することができま

インク残量表示機能について

詰め替えインクを入れても残量表示は回復しませんが、印刷は出来ます。注入のタイミングは次の通り、プリンタのランプを確認して行います。

■ 印刷可能
この時はインクが入っているので

点灯時　消灯時

■ 印刷不可能
点滅のときは印刷ができません。インクを注入しま

チカチカ点滅の時

詰め替えインク 取扱説明書 HP(ヒューレットパッカード)

HP940ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー ・ HP940XLブラック/

注入インク量の詳細

		黒	シアン / マゼンタ / イエロー
HP940XL 増量タイプ	空カートリッジの重さ	43g	33g
	補充後の重さ	102g	53g
	インク注入量の目安	60ml	20ml
		※インクボトル約2本	※インクボトル約2/3本

		黒	シアン / マゼンタ / イエロー
HP940	空カートリッジの重さ	43g	33g
	補充後の重さ	73g	50g
	インク注入量の目安	30ml	17ml
		※インクボトル約1本	※インクボトル約1/2本

ご使用上の注意

■ カートリッジ底部の装着
作業手順でカートリッジ底部を再装着させる際には、外れないように必ずしっかりとはめて、セロテープなどで補強ください。**プリンタ内で外れると取ることができません。**
例）当店でテストの際、純正品の底部がプリンタ内で外れてしまい、ｈｐのメーカー修理に出したことがあります。くれぐれもお気をつけくださいませ。

■ 印刷速度
写真や画像は「高画質」モードで、速度をゆるめて印刷ください。

サポートについて

■ ｈｐ社のサポート体制について

ｈｐ社をはじめプリンタメーカーでは、ユーザーに自社プリンタを最良の環境で使用してもらうためにサプライ品は純正品使用を推奨しております。特にインクは汎用品、詰め替え品、再生品での使用の場合に故障、トラブルが起きた場合、保証期間内であっても有料になる場合があります。その点はご了解の上、ご使用いただければと存じます。

■ 当店サポートについて

当店商品をお使いになって、ご質問などがございましたらお気軽にご相談ください。ご使用に際し、わかりにくい点やお困りのことがありましたら当店にて詳しくお伺いいたします。

有限会社エコッテ 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町3-11北川商事ビル501
TEL 045-663-1285（平日9:00～18:00）土日祝祭日定休 2012/04

トラブルシューティング

■ 印字が薄い。印字ができない。

この場合には、まずヘッドを取り出して、インク出口をティッシュにつけてみてください。
インクが出ていないようでしたら、次の方法をお試しください。いずれかで改善されれば、全部行う必要はございません。

① ヘッドクリーニングを行ってください。
ヘッドクリーニングは、インクの出を促す操作です。操作方法はプリンタによって異なりますので、詳しくはプリンタ付属の取扱説明書を確認ください。以下では、ヘッドクリーニングを行う主な方法をご案内します。

クリーニング方法
例1.：パソコンで操作する場合
パソコン内にてこのプリンタの「プロパティ」より行う。
例2 ：プリンタで操作する場合
「電源ボタン」を押しながら「キャンセルボタン」を2回押す。

② ヘッド部分をプリンタから取り外し、ティッシュを敷いた上で軽くポンポンと叩いてください。
軽い目詰まりでしたら、これで改善されます。

③ お湯をはった小皿にヘッド部分をつけて30分程放置してください。
ヘッド部分にインクや汚れが固まってしまった場合、溶けて印字が快適になります。

→上記のいずれでも改善されない場合は、ヘッドかカートリッジの問題が考えられます。
その場合は下記をご参考に対処ください。

それでもダメな場合は･･･

この場合、2つの原因が考えられます。

A・・・カートリッジに問題があるケース
B・・・ヘッドに問題があるケース

どちらに問題があるのか確認いただくために、一度カートリッジを**純正カートリッジに戻して**いただく必要がございます。

A.純正カートリッジに戻したうえで印刷状態が改善された場合は、詰め替えたカートリッジの問題が考えられます。詰め替え時に空気がはいったため、印字がされにくくなったと推測できます。ただし、このケースは非常にまれです。詰め替え方法手順６の通り、インクをゆっくり注入して頂ければこのトラブルは起きにくいです。

B.純正カートリッジに交換されても印字状態が改善されない場合はヘッドの問題が考えられます。この対応プリンタはヘッドに弱点があり、以前よりヘッドの問題は多発しておりましたが、最近は少しは良くなったようです。

上記のトラブルが起きた場合、純正カートリッジをお使いであることを前提として、ｈｐ社はヘッドの保証期間内でしたら、無償交換の対応を行っているようです。プリンタによって若干、対応方法が異なります。当店までご相談ください。
※もしメーカーにプリンターを出される場合は、事前に当店までご相談いただけませんとサポートをいたしかねます。予めご了承下さい。